


**INSTRUCȚIUNI DE
UTILIZARE
FERĂSTRĂU STAȚIONAR
92109B**



Traducere a instrucțiunilor originale

FERĂSTRĂU STAȚIONAR 92109B

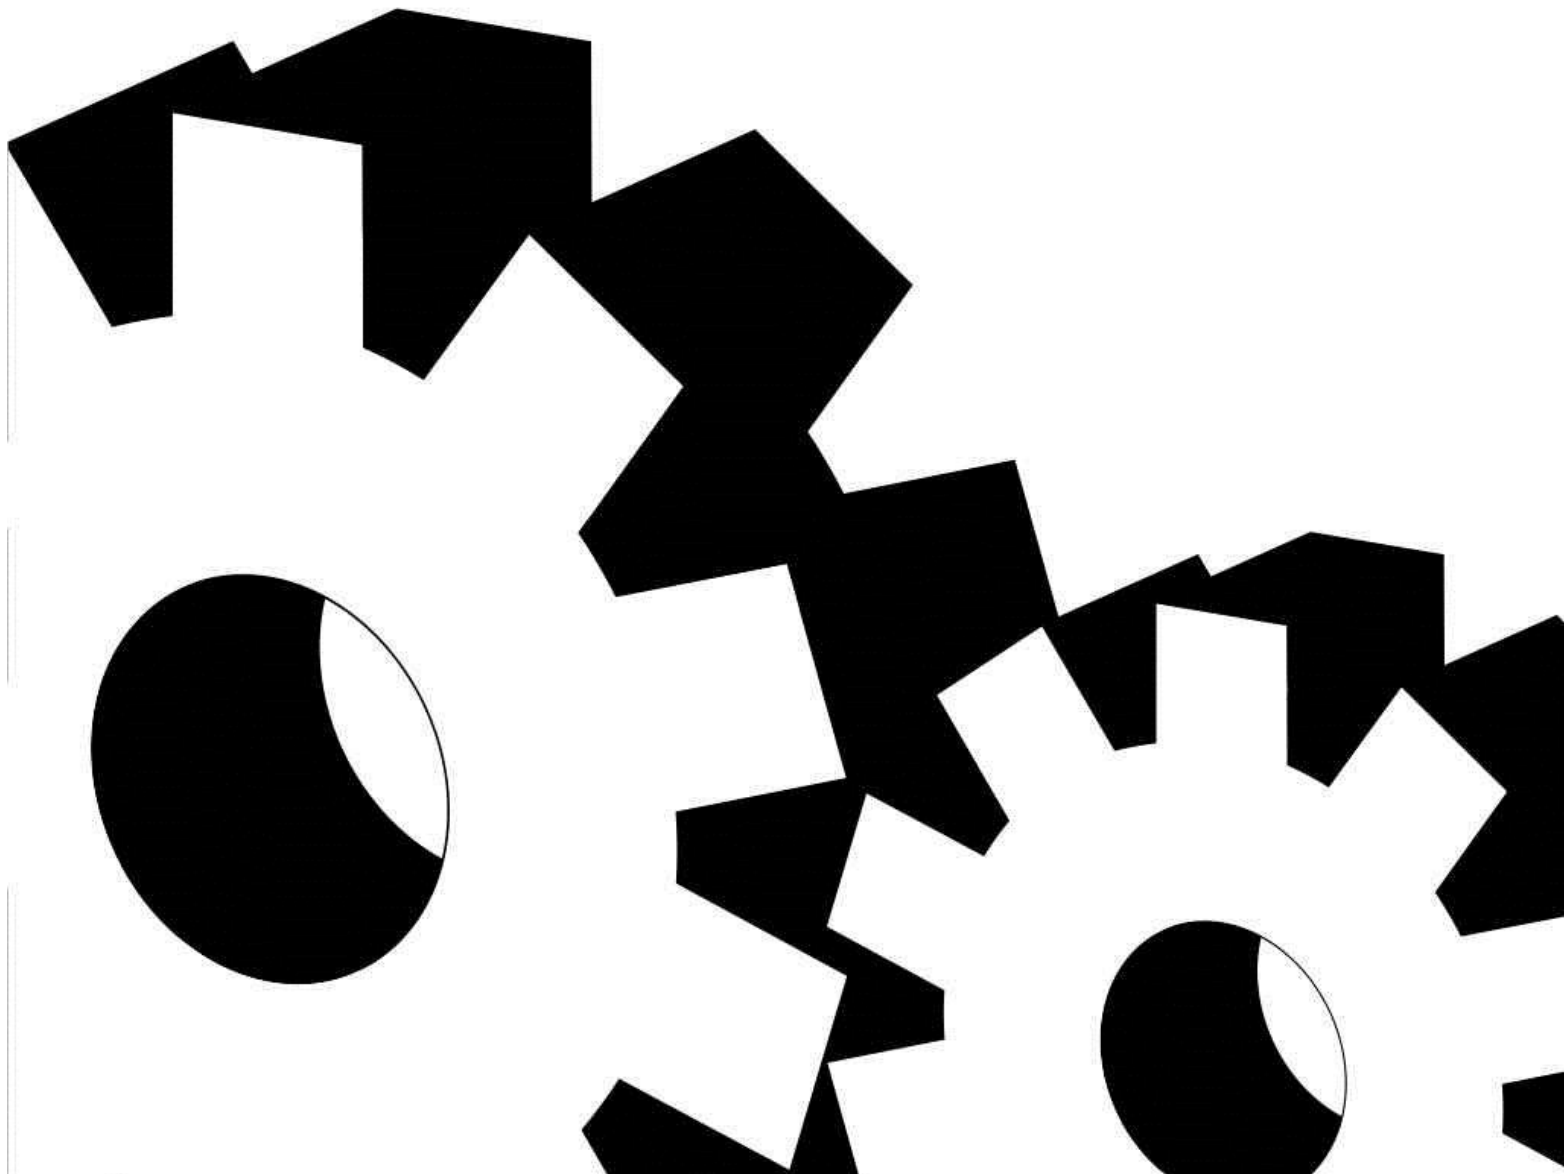

SC DEDEMAN SRL, STR TOLSTOI, NR. 8, 60093, BACĂU, ROMÂNIA

Traducere a instrucțiunilor originale

DESCRIEREA SIMBOLURILOR

Utilizarea simbolurilor în acest manual are scopul de a atrage atenția asupra posibilelor riscuri. Simbolurile de siguranță și explicațiile care le însoțesc trebuie să fie perfect înțelese. Atenționările în sine nu îndepărtează riscurile și nu pot înlocui acțiunile corecte pentru prevenirea accidentelor.



Acest simbol, marcând un punct de siguranță, indică un avertisment, o atenționare sau un pericol. Ignorarea acestui avertisment poate avea drept rezultat accidentarea dumneavoastră sau a altora. Pentru a limita riscul de rănire, incendiu sau electrocutare, urmați întotdeauna recomandările indicate.



Înainte a oricărei utilizări, consultați secțiunea corespunzătoare din manualul utilizatorului.



Conform standardelor de siguranță aflate în vigoare.



Clasa de protecție II: echipamentul are izolație dublă și nu trebuie legată la pământ.



Acest simbol arată necesitatea purtării ochelarilor de protecție, apărătorilor de ureche și a măștii contra prafului în timpul folosirii acestui produs.



Reciclați materialele care nu sunt necesare în locul eliminării acestora. Toate dispozitivele și ambalajele trebuie separate și înmânate unui centru de reciclare regionale, pentru a fi procesate într-un mod ecologic.

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

1. Păstrați curată zona de lucru

- Suprafețele și bancurile dezordonate pot provoca accidente.

2. Atenție la mediul în care lucrați

- Nu expuneți mașinile electrice la ploaie.
- Nu folosiți mașinile în locuri umede.
- Asigurați iluminarea corespunzătoare a zonei de lucru.
- Nu folosiți mașinile în prezența fluidelor sau gazelor inflamabile.

3. Prevenirea electrocutării

- Evitați atingerea suprafețelor împământate (de exemplu: țevi, radiatoare, mașini de gătit, frigider).

4. Îndepărtați alte persoane

- Nu lăsați persoane care nu lucrează la mașină, și mai ales copii, să atingă mașina sau cablul de alimentare și îndepărtați-i de zona de lucru.

5. Depozitarea mașinilor nefolosite

- Când nu sunt folosite, mașinile trebuie depozitate încuiat într-un loc uscat, unde copii nu pot avea acces.

6. Nu supraîncărcați mașina

- Acesta va lucra mai bine și mai sigur respectând parametrii de lucru proiectați.

7. Folosiți scula potrivită

- Nu forțați mașini mici, pentru realizarea lucrărilor ce necesită scule mai puternice.
- Nu folosiți mașinile în scopuri pentru care nu au fost destinate; de exemplu nu folosiți un ferăstrău circular pentru a taie crengi de lemn sau cioturi.

8. Îmbrăcați-vă adecvat

- Nu purtați haine largi sau bijuterii, acestea pot fi prinse de părțile în mișcare.
- Pentru lucrul în exterior este recomandată folosirea încălțămintei antiderapante.
- Părul lung trebuie legat strâns.

9. Folosiți echipament de protecție

- Folosiți ochelari de protecție.
- Folosiți mască de praf, dacă este cazul.

10. Conectați echipamentul de aspirare a prafului

- Dacă mașina poate fi conectată la echipamentul de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite corect.

11. Nu trageți de cablul de alimentare

- Nu trageți brusc de cablu pentru a o scoate din priză. Feriți cablul de surse de căldură, de produse petroliere și de contactul cu muchii ascuțite.

12. Fixați ferm piesele prelucrate

- Dacă e posibil folosiți menhină sau dispozitive de strângere. Este mai sigur decât folosirea mâinilor pentru susținerea acestora.

13. Atenție la poziția corpului

- Poziția corpului trebuie păstrată comodă și stabilă pe toată durata lucrului.

14. Îngrijiți mașinile

- Pentru menținerea performanțelor și prevenirea accidentelor, asigurați permanent scule

Traducere a instrucțiunilor originale

așchietoare ascuțite.

- Urmați instrucțiunile de lubrifiere și schimbarea accesoriilor.
- Verificați periodic cablurile de alimentare și dacă sunt deteriorate, trebuie reparate la o unitate de service autorizată.
- Verificați periodic prelungitoarele și schimbați-le dacă sunt deteriorate.
- Mențineți mâinile uscate și curate fără urme de ulei sau vaselină.

15. Deconectați mașinile de la rețeaua electrică

- Dacă nu sunt folosite, înainte de reparație sau înaintea schimbării accesoriilor, ca lame, burghie și cuțite, deconectați mașinile de la rețeaua electrică.

16. Îndepărtați cheile de reglare

- Faceți o obișnuință din verificarea îndepărtării cheilor de reglare din mașină înainte de a porni mașina.

17. Evitați acționarea accidentală a mașinii

- Înainte de cuplarea ștecherului în priză, asigurați-vă că întrerupătorul nu este acționat

18. Folosiți prelungitoare pentru exterior

- Când mașina este folosită în exterior, folosiți numai prelungitoare proiectate pentru acest scop și marcate corespunzător.

19. Fiți atenți în permanență

- Gândiți ceea ce faceți, nu acționați mașina când sunteți obosiți.

20. Verificați piesele defecte

- Înainte de utilizarea în continuare a mașinii, aceasta trebuie verificată, pentru a determina dacă va funcționa în mod corespunzător și va îndeplini funcția pentru care a fost proiectată.
- Verificați alinierea părților mobile, starea unitară a ansamblului și orice alte elemente ce pot afecta funcționarea corectă.
- Un dispozitiv de protecție sau o altă piesă defectă trebuie reparată în mod corespunzător sau schimbată la un centru de service autorizat, în afară de cazul în care nu este altfel indicat în acest manual.
- Întrerupătoarele defecte trebuie înlocuite de un centru de service autorizat.
- Nu folosiți mașina dacă întrerupătorul de alimentare nu acționează pornit/oprit.

21. Atenție

- Folosirea altor accesorii sau dispozitive în afara celor recomandate în acest manual implică riscul de accidentare a operatorului.

22. Mașina trebuie reparată de personal calificat

- Această mașină electrică corespunde regulilor de siguranță relevante. Reparațiile trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale, în caz contrar aceasta va constitui un risc considerabil utilizatorului.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU FERĂSTRĂU UNGHIULAR

1. Nu utilizați pânze de ferăstrău deformatate sau deteriorate.
2. Înlocuiți garnitura mesei în caz de uzare.
3. Utilizați numai pânzele de ferăstrău recomandate de producător
4. Nu utilizați pânze confecționate din oțel rapid

Traducere a instrucțiunilor originale

5. Purtați echipament de protecție adecvat atunci când este necesar, care să cuprindă:
 - a. antifoane pentru reducerea riscului de pierdere a auzului
 - b. ochelari de protecție: în timpul utilizării utilajului, diverse particule pot fi proiectate în ochii dvs. și pot cauza orbirea permanentă.
 - c. protecție respiratorie pentru a reduce riscul de inhalare a prafului dăunător.
 - d. mănuși pentru manipularea pânzelor de ferăstrău (pânzele trebuie transportate într-un suport de fiecare dată când este necesar) și a materialelor dure
6. Alegeți pânzele de ferăstrău în funcție de materialul ce urmează să fie tăiat.
7. Nu utilizați ferăstrăul pentru a tăia alte materiale decât cele recomandate de producător.
8. Pentru ridicare și transportare utilizați numai mânerul de transport și nu utilizați apărătorile pentru a ridica ori transporta scula.
9. Nu utilizați ferăstrăul fără să îl aduceți în poziție de lucru, în bună stare de funcționare
10. Mențineți zona de podea din jurul mașinii bine întreținută și fără materiale desprinse, de exemplu șpan și așchii.
11. Asigurați-vă că viteza marcată pe pânza ferăstrăului este cel puțin egală cu viteza marcată pe ferăstrău;
12. Asigurați-vă că toate distanțierile și inelele utilizate sunt conforme cu destinația, potrivit specificațiilor producătorului..
13. Nu îndepărtați nicio așchie sau orice altă parte a piesei de prelucrat din aria de tăiere atât timp cât mașina este în funcțiune, iar capul ferăstrăului nu este în poziție de repaus.
14. Pentru a executa tăieri corecte și în siguranță:
 - întotdeauna fixați piesele de lucru de masa ferăstrăului,
 - înainte fiecărei tăieri, asigurați-vă că mașina este stabilă,
 - fixați mașina de un banc de lucru sau de o altă suprafață similară,
 - dacă este nevoie, sprijiniți piesele lungi cu suporturi adiționale adecvate;



AVERTISMENT

Anumite prafuri generate în operațiile de șlefuire, tăiere, găurire și alte activități din construcții conțin produse chimice ce pot fi cancerigene sau pot provoca malformații congenitale sau probleme de fertilitate.

Iată câteva exemple de astfel de produse chimice:

- plumbul, în vopselele cu plumb,
- cristalele de siliciu ce se găsesc în anumite cimenturi, cărămizi și alte produse de zidărie,
- arsenicul și cromul care se găsește în lemnul tratat chimic.

Riscurile legate de aceste produse variază în funcție de frecvența tipului de lucru respectiv. Pentru a reduce expunerea la aceste substanțe chimice, lucrați într-un mediu bine aerisit, cu material de protecție omologat, cum ar fi măști antipraf concepute special pentru a filtra particulele microscopice.

REGULI DE SIGURANȚĂ ÎN UTILIZARE

1. Atunci când utilajul este în funcțiune, țineți mâinile departe de zona de tăiere.
2. Lama nu se oprește imediat ce mașina este decuplată.

Traducere a instrucțiunilor originale

3. Nu încercați să opriți lama prin apăsarea laterală a discului.
4. În cursul ridicării și transportului, ferăstrăul trebuie să fie în permanență în poziția de depozitare.
5. Nu tăiați șuruburi sau cuie. Examinați piesa de prelucrat pentru a vedea dacă prezintă cuie și șuruburi.
6. În timpul utilizării, țineți cordonul de alimentare departe de aria de tăiere. Poziționați cordonul întotdeauna în așa fel încât să nu fie prins în piesa de prelucrat în timpul funcționării ferăstrăului..
7. Asigurați-vă că brațul este bine fixat în timpul teșirii
8. Asigurați iluminare generală sau localizată adecvată
9. Pentru evitarea rănilor în urma pornirii accidentale, asigurați-vă că întrerupătorul este poziționat pe OFF (OPRIT) și că ștecherul este deconectat de la sursa de alimentare înainte de a înlocui lama.
10. Fiți foarte atenți atunci când tăiați piese mari sau foarte mici, care sunt dificil de manevrat.
 - a. Utilizați suporturi auxiliare (masă, suporturi) pentru piese lungi care pot cădea de pe masă atunci când nu sunt susținute
 - b. Nu utilizați niciodată acest ferăstrău pentru a tăia piese atât de mici încât nu pot fi ținute manual în siguranță dacă plasați degetul arătător pe muchia exterioară.
 - c. Atunci când tăiați piese cu profiluri variate, lucrați în așa fel încât materialul să nu poată să alunece și să se blocheze în timpul operațiunii de tăiere.
 - d. Piese rotunde, precum bare sau tuburi, trebuie ținute ferm, în caz contrar ele putându-se roti, existând astfel pericolul ca discul să se înțepenească. Imobilizați întotdeauna piesele într-un dispozitiv corespunzător.
11. Există încă pericole reziduale atunci când dispozitivul este utilizat în conformitate cu instrucțiunile și cu respectarea tuturor regulamentelor de siguranță
 - a. Atingerea pânzei de ferăstrău în partea neacoperită
 - b. Întinderea mâinii în pânza de ferăstrău aflată în funcțiune
 - c. Recul din piesele de prelucrat și părțile acestora
 - d. Ruperea pânzei de ferăstrău
 - e. Particule proiectate din părțile de carbură de litiu defecte ale pânzei de ferăstrău
 - f. Deteriorarea auzului cauzată de portul unor antifoane necorespunzătoare
 - g. Emisii nocive de rumeguș cauzate de utilizarea în spații închise.
12. Nu faceți ajustări în timpul folosirii ferăstrăului. Realizați ajustările fără alimentare înainte de punerea în funcțiune a ferăstrăului.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiunea	220-240 V~, 50 Hz
Motor	S1 1200W; S6 25% 1500W
Turație la mers în gol	5000 /min
Dimensiune pânză	Ø210mm x 2,6 mm x Ø 30mm
Capacitate de tăiere oblică	-45 ⁰ ~ 0 ⁰ ~ 45 ⁰
Nivel de presiune acustică	99,6 dB(A) K=3 dB(A)
Nivel de putere acustică	112,6 dB(A) K=3 dB(A)
Nivel de vibrații	4,51 m/s ² K=1,5 m/s ²
Clasă de izolație	Izolație dublă
Greutate	7KG
Dimensiunea minimă a piesei prelucrate	10x10mm

Capacitate maximă de tăiere

Tăiere unghiulară	Teșire	Lățime max. de tăiere	Adâncime max. de tăiere
0 ⁰	90 ⁰	120mm	60mm
45 ⁰	90 ⁰	80mm	60mm
0 ⁰	45 ⁰	120mm	30mm
45 ⁰	45 ⁰	80mm	30mm

Informație privind zgomotul/vibrațiile

Valorile măsurate au fost determinate conform EN 61029.

Purtați aparat de protecție auditivă!

Valorile totale ale vibrațiilor (suma vectorială a trei direcții) a fost determinată conform EN 61029:

Nivelul vibrațiilor specificat în prezentele instrucțiuni a fost măsurat conform unei proceduri de măsurare standardizate în EN 61029 și poate fi utilizat la compararea diferitelor scule electrice.

El poate fi folosit și pentru evaluarea provizorie a solicitării vibratorii.



Nivelul specificat al vibrațiilor se referă la cele mai frecvente utilizări ale sculei electrice. În eventualitatea în care scula electrică este utilizată pentru alte aplicații, împreună cu alte accesorii decât cele indicate sau nu beneficiază de o întreținere satisfăcătoare, nivelul vibrațiilor se poate abate de la valoarea specificată. Aceasta poate amplifica considerabil solicitarea vibratorie de-a lungul întregului interval de lucru.

Pentru o evaluare exactă a solicitării vibratorii ar trebui luate în calcul și intervalele de timp în care scula electrică este deconectată sau funcționează, dar nu este utilizată efectiv. Această metodă de calcul ar putea duce la reducerea considerabilă a valorii solicitării vibratorii pe întreg intervalul de lucru.

Traducere a instrucțiunilor originale

Stabiliți măsuri de siguranță suplimentare pentru protejarea utilizatorului împotriva efectului vibrațiilor, ca de exemplu: întreținerea sculei electrice și a accesoriilor, menținerea căldurii mâinilor, organizarea proceselor de muncă.

IDENTIFICARE PIESE

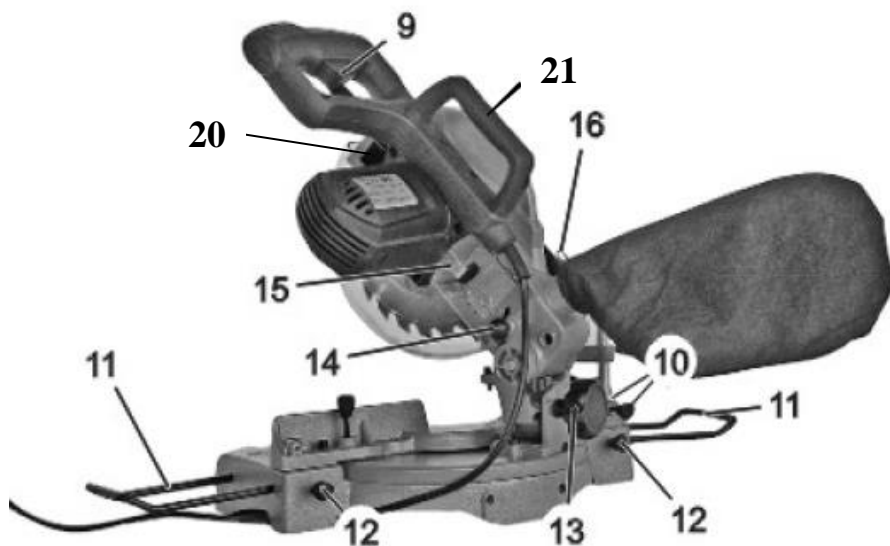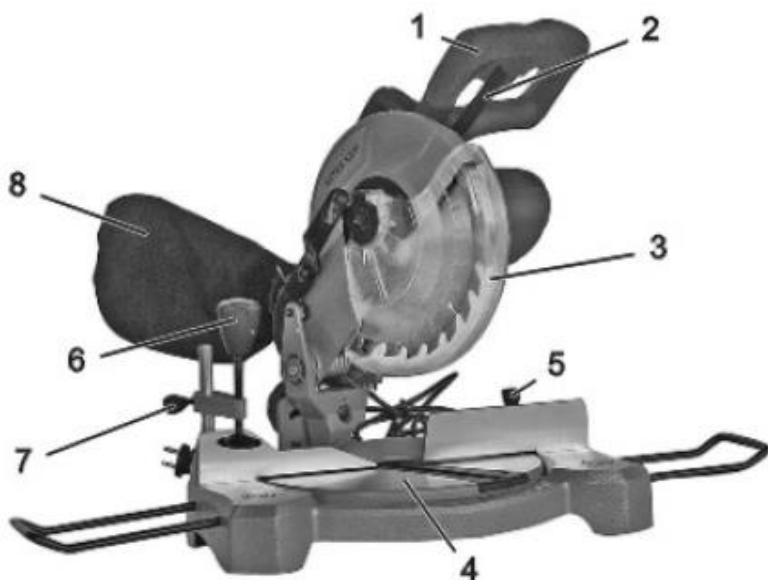

1. Întrerupător ON/OFF (pornit/oprit)	10. Șurub de blocare pentru menghină
2. Manetă de eliberare	11. Suport piesă de prelucrat
3. Apărătoare pânză mobilă	12. Șuruburi de fixare pentru suporturile piesei prelucrate
4. Masă rotativă	13. Șurub de blocare pentru unghi de

Traducere a instrucțiunilor originale

	înclinare
5. Șurub de blocare pentru masă rotativă	14. Dispozitiv de blocare pentru transport
6. Buton clemă	15. Buton de blocare pânză ferăstrău
7. Ajustor de înălțime pentru dispozitiv de prindere	16. Clemă de prindere a sacului colector
8. Sac de colectare praf	20. Buton de blocare ax
9. Mâner	21. Mâner de transport

DEZAMBALAREA

1. Îndepărtați toate piesele nefixate din carton.


2. Îndepărtați materialele de ambalare din jurul ferăstrăului.

3. Apucând de mânerul de transport (17), ridicați cu grijă ferăstrăul din carton și plasați-l pe o suprafață de lucru plană..

4. Ferăstrăul a fost expediat cu brațul în poziție inferioară. Pentru a elibera brațul

ferăstrăului, împingeți în jos partea superioară a acestuia, trageți de dispozitivul de transportare (14), rotiți-l la 45° și eliberați-l, ridicați ușor brațul ferăstrăului.

AVERTISMENT: Nu ridicați ferăstrăul ținând de apărători. Utilizați mânerul de transport (17). Ridicați ferăstrăul staționar când brațul acestuia este blocat în poziția de jos, ferăstrăul este oprit și ștecărul este decuplat de la priză. Nu ridicați ferăstrăul apucând de apărătoare sau de mânerul de funcționare (9).

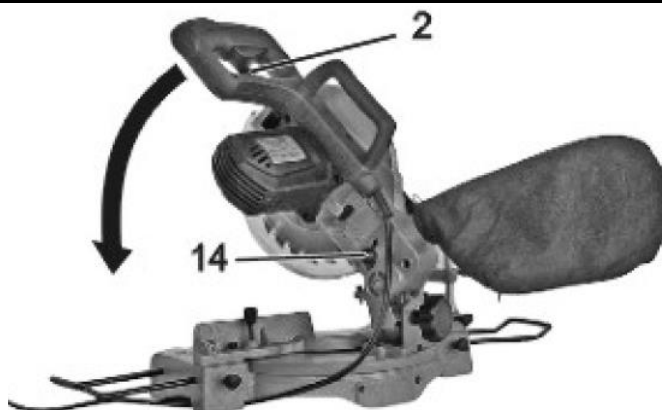


ASAMBLAREA

Atașarea suporturilor piesei

·Desfaceți șuruburile de blocare a suporturilor piesei (12) rotind în sens invers acelor de ceas.

·Împingeți suporturile piesei (11) în găurile prevăzute.

·Strângeți șuruburile de blocare a suporturilor piesei (12) rotind în sensul acelor de ceas.

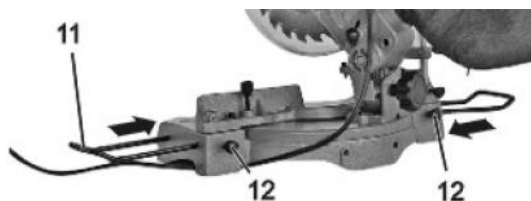


Montarea colectorului de praf

Amplasați sacul colector de praf (8) pe duza de aspirare.

Asigurați-vă că acesta (8) este poziționat ferm pe duza de aspirare.

Atașați sacul colector de praf (8) pe duza de aspirare cu ajutorul clemei (16).

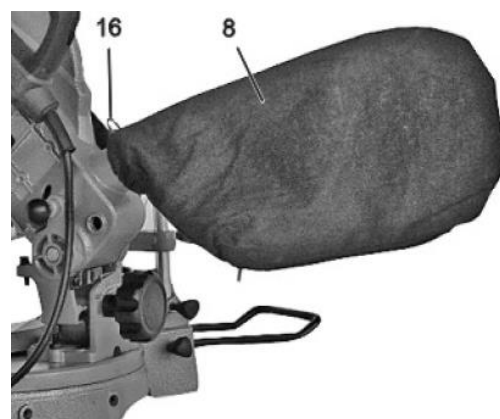

Atașarea unității de prindere

NOTĂ: În dispozitivul de prindere se află două găuri de fixare. Acestea sunt situate imediat în spatele apărătorii, în stânga și în dreapta bazei.

Amplasați dispozitivul de prindere în gaura de fixare dorită. Strângeți șurubul de blocare (10) pentru fixarea dispozitivului de blocare.

1. Amplasați piesa de prelucrat pe masa ferăstrăului, Reglați înălțimea de ajustare a dispozitivului de prindere (7) în funcție de grosimea piesei.


3. Coborâți dispozitivul înspre piesă.

4. Rotiți șurubul dispozitivului de prindere (6)

de pe acesta până când este strâns și piesa de prelucrat este fixă.

NOTĂ: Dispozitivul de prelucrat este ajustabil în permanență.

Dacă este nevoie, sprijiniți piesele lungi cu suporturi adiționale adecvate.

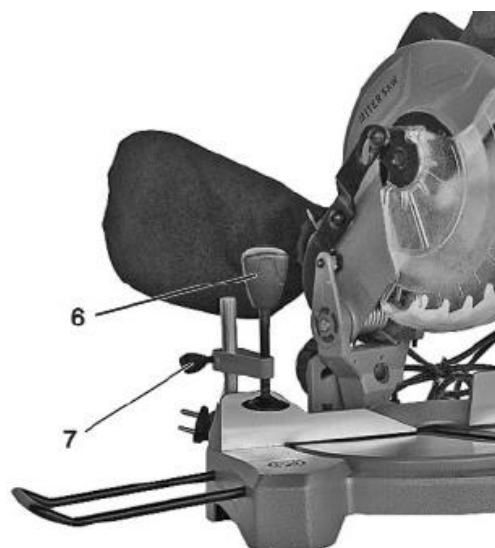

Montarea pânzei ferăstrăului

PERICOL

Risc de rănire!

Întotdeauna scoateți ștecărul (deconectați produsul de la sursa de alimentare) înainte de a începe prelucrarea piesei.

Întotdeauna purtați mănuși de protecție când montați și înlocuiți pânza ferăstrăului (18).

· Apăsați maneta de eliberare (2) și pliați în sus apărătoarea pânzei (3) astfel încât axul motorului este ușor de accesat.


· Instalați discul de suport (19) pe axul motorului.

· Acordați atenție la forma și la poziția discului de suport (19).

· Poziționați pânza (18) pe discul de suport (19). Asigurați-vă că pânza (18) este așezată corect. Asigurați-vă că direcția săgeții de pe pânză (18) se potrivește cu cea de pe carcasă. Instalați flanșa (17) pe axul motorului.

Apăsați butonul de blocare a axului (20) și mențineți-l apăsat până la strângerea corectă a șurubului de arbore.

Rotiți pânza (18) până aceasta este montată corect. Atingeți pânza numai când purtați mănuși de protecție.

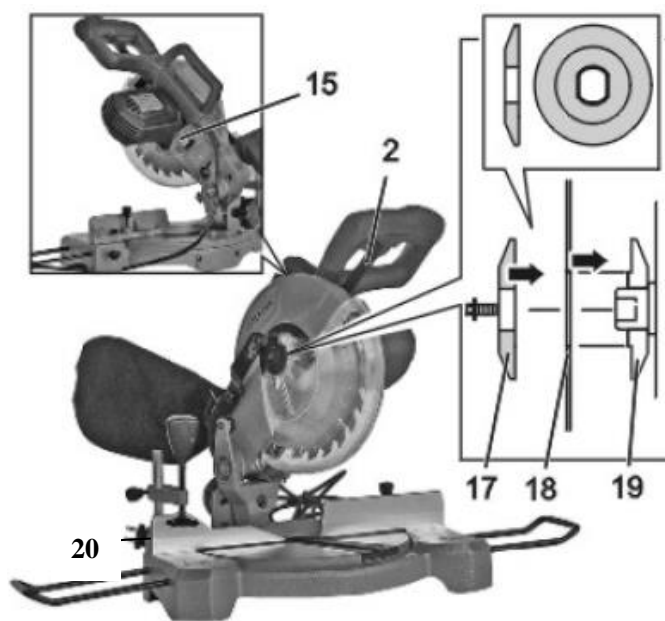

Traducere a instrucțiunilor originale

Atașați pânza (18) utilizând șurubul hexagonal.
Împingeți apărătoarea pânzei mobile (3) înapoi în poziția originală.

Fixarea pe bancul de lucru

Baza ferăstrăului are găuri în fiecare colț pentru a facilita fixarea acestuia pe un banc de lucru (figura din dreapta).

1. Montați ferăstrăul pe un banc drept, orizontal sau pe o masă de lucru utilizând șuruburile (neincluse) și fixați-l cu ajutorul a 4 șuruburi.
2. Dacă doriți, puteți monta ferăstrăul pe o placă de furnir de 13mm care poate fi apoi fixată de suportul lucrării sau poate fi deplasată în alte puncte de lucru și reatașată.



ATENȚIE. Asigurați-vă că suprafața pe care este fixat ferăstrăul nu este deformată, deoarece suprafețele deformate pot duce la agățare și la tăiere imprecisă.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

DECONECTAȚI FERĂSTRĂUL STAȚIONAR ȘI INSPECTAȚI PÂNZA ÎNAINTEA FIECĂREI UTILIZĂRI.

Scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua orice reglaj, reparație sau operație de întreținere.

Întotdeauna securizați piesa de prelucrat cu un dispozitiv de prindere sau ceva similar. Nu țineți niciodată cu mâna piesa de prelucrat. Asigurați-vă că piesele lungi sunt susținute.

PERICOL

Risc de rănire!


Părți ale corpului sau obiecte situate în limita de ajustare pot fi prinse în pânza rotativă!
Reglați ferăstrăul staționar numai când lama este oprită!

1. Setarea unghiului ferăstrăului

- Slăbiți șurubul de blocare pentru masa rotativă (5).
- Pentru a seta unghiul de înclinare, rotiți masa rotativă în unghiul necesar cu ajutorul mânerului (9).
- Unghiul de înclinare poate fi setat continuu, între -45° și $+45^\circ$.
- Strângeți șurubul de blocare (5) pentru fixare.

2. Setarea unghiului de înclinare a ferăstrăului

Deșurubați șurubul de prindere pentru unghiul

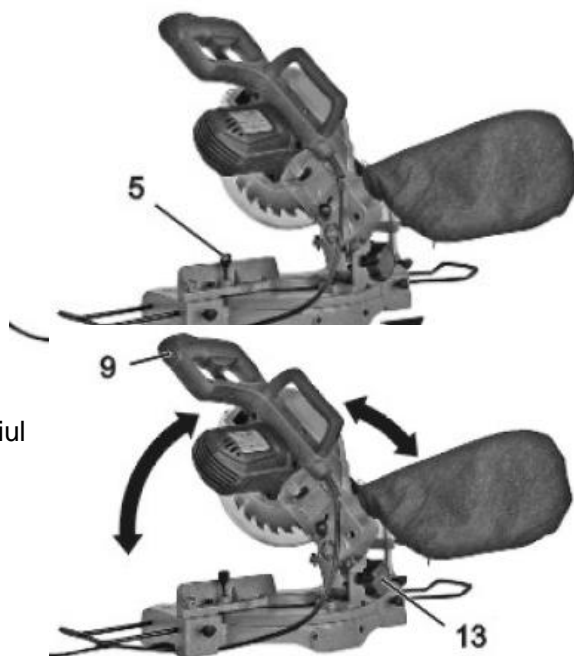

Traducere a instrucțiunilor originale

de înclinare (13).

Înclinați ferăstrăul în unghiul dorit cu ajutorul mânerului (9).

Strângeți șurubul de prindere (13) pentru blocarea unghiului.

Unghiul de înclinare poate fi setat continuu, între -45° și $+45^\circ$.

3. Setarea adâncimii de tăiere

·Șurubul de adâncime (23) poate fi utilizat pentru a seta adâncimea de tăiere dorită.

·Strângeți și slăbiți șurubul pentru a regla adâncimea.

4. Operațiile normale de tăiere


1). Conectați ștecherul la priza de rețea.

2). Apăsăți maneta de eliberare (2) și apăsați în jos mânerul (9).

Înterupătorul ON/OFF (pornit/oprit) (1) trebuie menținut apăsat în timpul tăierii.

Pânza ferăstrăului trebuie să atingă viteza maximă de rotație înainte de a începe decuparea.

Eliberați înterupătorul ON/OFF (1) pentru a opri ferăstrăul.

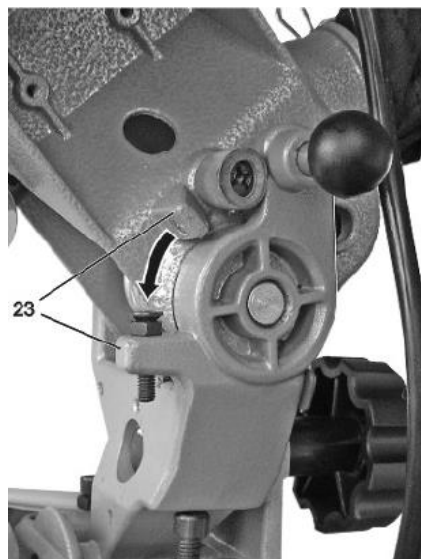

ÎNȚREȚINEREA

Această sculă nu necesită nicio întreținere în afară de a vă asigura că fantele de admisie a aerului sunt menținute curate. Dacă este utilizat într-un mediu cu praf, curățați scula cu ajutorul unui aer comprimat cu presiune mică.

Întotdeauna deconectați ștecherul de la priză înainte de a porni orice operațiune de curățare.

1. Păstrați toate dispozitivele de siguranță, fantele de aer și carcasa motorului curate și fără praf pe cât posibil.

2. Ștergeți echipamentul cu o cârpă curată sau suflați-l cu aer comprimat cu presiune mică.

3. Vă recomandăm să curățați scula imediat, după fiecare utilizare.

4. Curățați echipamentul periodic cu o cârpă ușor umezită și detergent slab. Nu utilizați substanțe de curățare sau solvenți; acestea ar putea ataca componentele de plastic ale sculei. Asigurați-vă că apa nu poate pătrunde în aparat.

5. În interiorul aparatului nu se află nicio piesă care necesită întreținere suplimentară.

DEPOZITARE



Nu aruncați sculele electrice în gunoiul menajer! Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind mașinile și aparatele electrice și electronice uzate și transpunerea acesteia în legislația națională, sculele electrice scoase din uz trebuie colectate separat și direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE



Noi, SC DEDEMAN SRL, cu sediul în Bacău, str. Al.Tolstoi, nr.8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J04 /2621 /1992, CIF R 2816464, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, că echipamentul

FERĂSTRĂU STAȚIONAR

Tip: **92109B**

Tensiune de alimentare: **220-240V~50Hz**

Putere: **S1 1200W; S6 25% 1500W**

Marca: Panzer

Loturi: 1410 to 2012

corespunde dispozițiilor din următoarele directive europene:

2004/108/EC "Compatibilitate electromagnetică"

2006/42/EC "Mașini"

2011/65/EC "ROHS"

2002/96/EC "WEEE"

de asemenea standardelor de mai jos:

EN 61029-1:2009+A11:2010

EN 61029-2-9:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Importatorul:

SC DEDEMAN SRL, STR TOLSTOI, NR. 8, 600093, BACĂU, ROMÂNIA

Locul si data emiterii: BACAU, 17/11/2014

Fabricat în China

An de fabricație: 2014



2014



Traducere a instrucțiunilor originale

CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE

1. Denumire produs: _____
2. Tip-model: _____
3. S/N: _____
4. Cumpărător: _____
5. Adresă, telefon: _____
6. Importator: SC Dedeman SRL, Str. Tolstoi, nr.8, Bacău
7. Adresă producător: _____
8. Declarație de Conformitate nr: _____
9. Factura (bon) nr/data: _____



Prezentul certificat atestă legal ca produsul facturat corespunde documentației de execuție a producătorului, încadrându-se în parametrii de calitate funcționali și de durabilitate prevăzuți, conform Declarației de Conformitate emise. Produsul este comercializat cu respectarea prevederilor O.G. 21/1992 și Legii 449/2003.

Prin prezentul certificat se garantează caracteristicile produsului, în situația în care clientul respectă prescripțiile de montare, utilizare, depozitare, conservare și transport. Produsul nu este garantat împotriva utilizării defectuoase. În cazul depozitării sau utilizării necorespunzătoare, a lovirii, deteriorării prin alte mijloace sau a intervențiilor neautorizate produsul își pierde garanția.

Perioada de garanție este de 24 luni de la data cumpărării pentru defectele de fabricație și de material, în cazul achiziționării de către persoane fizice și utilizării pentru uz casnic.

Perioada de garanție este de ___ luni de la data cumpărării pentru defectele de fabricație și de material, în cazul achiziționării de către persoane juridice.

Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani cu condiția respectării instrucțiunilor de montaj și utilizare ce însoțesc produsul.

Pentru remedierea defectelor aparute în perioada de garanție sau înlocuirea produsului, clienții se vor adresa unității vânzătoare. Remedierea defectelor apărute se realizează în 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului.

Certificatul este valabil numai însoțit de factura sau bonul fiscal emise de unitatea vânzătoare.

Vânzător,

Semnătura și ștampila

Cumpărător,

Am primit indicațiile de utilizare, depozitare, manipulare, conservare, și transport.

SEDIU CENTRAL
Str. Al. Tolstoi nr. 8
600093 Bacău
T. 0234 513 330
F. 0234 581 539
secretariat@dedeman.ro
www.dedeman.ro

REPARAȚII EFECTUATE ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

1		2		3	
Data intrării		Data intrării		Data intrării	
Data ieșirii		Data ieșirii		Data ieșirii	
Tehnician Service		Tehnician Service		Tehnician Service	
Semnătura și ștampila		Semnătura și ștampila		Semnătura și ștampila	

Mențiunile privind reparațiile efectuate în perioada de garanție se fac pe verso.

Traducere a instrucțiunilor originale

Telefon: 0234 525 525
Serviciul Suport Clienți

